# Measurement & Control Instrument

MCK-Z 系列

智能显示控制仪 (ZK8版本)

# 使用说明书




# 北京正开仪器有限公司

Beijing Zhengkai Instruments Co.,Ltd

# 在您使用本产品时, 请务必阅读本说明书

感谢您使用本公司的 MCK-Z 系列智能显示控制仪。为了更好发挥本产品的功能,以免因操作失误造成不必要的损失,在您使用本产品时,请务必阅读本说明书。本产品适用与各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,作为称重、拉力、张力、压力、位移、温度、湿度等的测量显示、报警、控制、通讯、打印,特殊值的记忆等。

# 一、 型号及含义

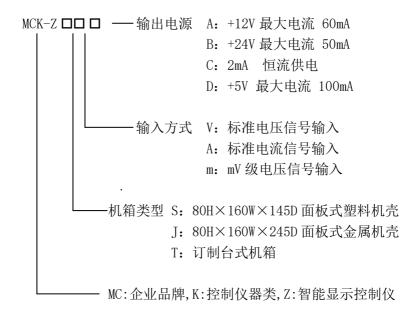

# 二、功能特征

- 1. 性能稳定、可靠;测量准确、直观
- 2. 与各种具有线性输出特性的传感器配套
- 3. 6种报警方式选择、继电器控制输出
- 4. 自动/手动清零、峰值记忆
- 5. 串行 RS-232/ RS-485 双向通信、打印接口
- 6. 输入电源 220V 50Hz 或直流供电可选

# 三、技术参数

1. 测量功能: 与各种传感器配套测量

2. 输入方式: 模拟电流、电压或频率信号

3. 放大电路: 高精度放大电路

4. 精度: ±0.1%(FS), (23℃±5℃)

5. 分度值: 面板任意设定

6. A/D: 二重积分

7. 采样速度: 5次/秒

8. 响应速度: 约 0.3 秒

9.最大显示: PV: -19999~19999、SV: 0~9999

自由设定小数点位置

10. 显示: PV: 0. 56 英寸、

SV: 0.39 英寸高亮度 LED 数码

11. 报警输出: 可选单点,上下限,偏差内(外),

上上限,下下限

12. 开关量输出:继电器触点 0. 6A(220VAC)、2A(30VDC)

13. 模拟量输出: 0~5V、1~5V、0~10mA、4~20 mA

14. 通讯接口: 标准串行 RS-232 或 RS-485 双向接口

多机地址编码 00~99

15. 通讯波特率: 150、300、600、1200、4800、9600、19200bps

任意设定

16. 消耗功率: 小于 5 VA

17. 使用温度: 0~50℃

18. 电源: 220V 50Hz

19. 外形尺寸: 80H×160W 工业标准插装机箱或订制机箱

20. 重量: 500g

# 四、面板说明



- 1. PV----- 测量值显示窗口
  - 1) 连续检测时 显示 实时检测值
  - 2) 峰值检测时 显示 峰值
  - 3) 配料控制时 显示 实时库存量
- 2. SV------1) 连续检测时 显示 ALM2 报警值
  - 2) 峰值检测时 显示 实时检测值
  - 3) 配料控制时 显示 ALM2 设定的控制量
- 3. kg------ 计量单位(用户订货时说明)
- 4. ALM1----- 报警继电器指示(亮: 吸合; 灭: 断开)
- 5. ALM2----- 报警继电器指示(亮: 吸合; 灭: 断开)
- 6. OUT-----
- 7. AUTO-----
- 8. SET----- 设定键
- 9. ○----- 清零键

清除皮重和保持的峰值,解除锁定值 设定状态为切换修改位键 注:确认料仓空仓时才可按此键,通过清零键, 清除的皮重掉电不储存。

测试皮重: 空仓时使设定菜单的预存皮重项 CP 设为 0, PV 窗显示值为当前的皮重值。

- 10. △-----设定值增加键,
  - 1)检测状态为锁定显示值键
  - 2) 配料控制时为放料启动键
- 11. ▽------设定值减少键,
  - 1) 检测状态为手动打印键
  - 2) 仪表功能(TYPE)定义为(F)峰值检测,报警方式(ALP)设为(H)断裂自动实验,按 一次此键,手动加存一次实验数据
- 12. R-----系统复位键

# 五、操作说明

#### 1. 操作步骤

若不需修改仪器的功能及运行参数, 仪器上电后经自检(显示9999、8888、.....1111、0000、-1.8.8.8.8.) 立即进入正常工作。

#### 2. 设定

按 SET 键一次, 仪器进入参数设状态, 此时显示变为:

PV: 0000 (表示口令值) SV: Loc (表示含意代号)

①按 △、 ▽ 键改变口令值,正确输入口令值(Loc=18)后再按 SET 键打开参数设定菜单。若口令值不正确,则直接返回运行状态。

打开设定菜单后,每按一次 SET 键改变一项设定项目,选中需修改的项目后按 \( \) \( \) 键调节该项的内容或数值。其中:设定项量程(InrA)、第一报警值(ALM1)、第二报警值(ALM2)、定量控制提前量(dAL)、报警回差(FAL)、输出满度(OUTF)、比例修正系数(COEF)、预存皮重(CP)为逐位设定,闪亮位为修改位,按 \( \) 键循环切换修改位,按 \( \) \( \) 键 0~9 调节该位值,确认后按 \( \) SET 键进入下一设定菜单项。逐条查阅或修改至最后一项后,再按一次 \( \) SET 键仪器将新参数记入 EEPROM 永久储存,返回运行状态。

②在设定状态下,若输入口令值 Loc=1 直接进入第一报警值 (ALM1)、第二报警值(ALM2)的设定,闪亮位为修改位,按 ② 键 循环切换修改位,按 ② 、 ② 键 0~9 调节该位值,确认后按 SET 键将新参数记入 EEPROM 永久储存,返回运行状态。

项 目	含意代号	设定范围	出厂预置	注释					
	(SV)	(PV)							
Loc=18									
仪器功能定义	TYPE	L	L 连续检测						
		F		峰值检测,适用于断裂试验					
		S		仪表定义为配料控制功能,定量加料控制选择此项					
		С		仪表定义为配料控制功能,定量减料控制选择此项					
小数点位置	DIP	/L, 1 1		按计量单位及量程设定至合适位置					
日和	· ·	万位							
量程	InrA	100~19999		按传感器的总量程设定此值					
显示分度值	rESo	1~50		1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 八种					
第一报警值	ALM1	全量程		注意: ALM1<=量程					
第二报警值	ALM2	全量程		配料料控制时需注意: ALM2<= ALM1					
定量控制提前量	dAL	全量程		注意: dAL <alm2< td=""></alm2<>					
报警回差	FAL	全量程		其作用见报警控制输出状态图					

报警方式	警方式 ALP			不报警			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Н		上限二位报警,ALM1 指示;			
				峰值检测时: 当(峰值-当前值)>dAL 时			
				ALM2 动作,常用于断裂试验的停机控制			
		HL		上、下限三位报警: ALM1 上限, ALM2			
				下限			
		НН		上上限报警: ALM1 上上限, ALM2 上限			
	•	LL		下下限报警: ALM1 下限, ALM2 下下限			
	PL			库存限量与定量加料或减料控制选择此			
				项			
				ALM1:库存限量,ALM2:定量			
开机自动清零	CuT	OFF		关,按键清零方式			
		ON		开,自动清除皮重或传感器的漂移量			
输入信号类型	Sn	0		0~5V 或 0~±5V 或 0~10mA 或			
	-			0~10V 或 0~±10V 或 0~20mA			
		1		1~5V 或 2~10mA 或 2~10V 或 4~20mA			
		2		2.5±2.5V 或 5±5mA 或 5±5V 或 10			
				±10mA			
		3		3±2 V 或 6±4mA 或 6±4V 或 12±			
11. 1 - 100	_			8mA			
滤波系数	Damp	0~5		共六级 0: 最小,适合稳定信号;			
) = ) . b	6.104			5:最小,适合波动信号;			
通讯方式	CoMM	no		无			
	-	Td		连续发送(A+地址+显示值)			
	-	RdTd		接收地址应答发送(A+地址+显示值)			
)3 )2 II II	4.11	TpuP		按▽键打印,打印格式用户订货时说明			
通讯地址	Addr	00~99	0.000	本机地址			
通讯波特率	bAud	150~19200	9600	建议取默认			
小信号切除量	Sod	0~255 个数		注意:切除量不宜过大			
输出满度	OUTF	全量程		D/A 模拟变送输出满度 20mA 或 5V 对应 的显示值			
比例修正系数	COEF	0.5000~1.9999	1.0000	用于修正显示值的比例误差			
预存皮重	CP	全量程		注意: CP<=量程			
がは次王				工作, 公一主任			

# 六、报警状态图

以继电器常开触点为例:

#### ★设定菜单 ALP=H 时的 ALM1 动作状态图


关于回差:

本仪器单点报警时采用控制输出带回差,以防止输出继电器在报警临界点上下波动时频繁动作。


# 测量值由低上升时: 回差值 FAL 报警输出 开 开 闭

ALM1 设定值


#### 测量值由高下降时:

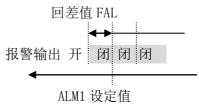


#### ★ 设定菜单 ALP=HL 时的 ALM1 与 ALM2 动作状态图 上下限报警输出:

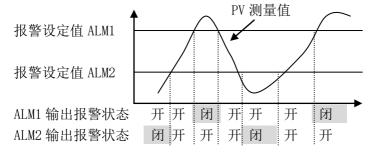

# ★ 设定菜单 ALP=HH 时的 ALM1 与 ALM2 动作状态图 上限、上上限报警输出:

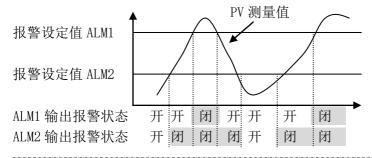

★ 设定菜单 ALP=LL 时的 ALM1 与 ALM2 动作状态图下限、下下限报警输出:

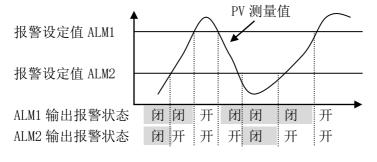

★ 设定菜单 ALP=PL 时的 ALM1 与 ALM2 动作状态图

见本《说明书》的第九条,"配料控制说明"

# 七、安装与使用

本仪器采用标准卡入式结构,请将仪器轻轻推表盘即可。

- 1. 表盘开口尺寸: 152×76 mm
- 2. 端子连接:

面板式塑料机壳



**电源:** 13、14-220V50Hz。

**传感器:** 1-传感器信号+(黄); 2-传感器信号-(白);

3-传感器电源+(红); 4-传感器电源-(蓝)。

#### 报警继电器输出:

**ALM1:** 10-COM: 11-常闭: 12-常开。

ALM2: 7-COM; 8-常闭; 9-常开。

RS-232 串行通讯接口: (用户选定项,□未选,□选):

4-地; 6-TXD。 (21-RXD)

RS-485 串行通讯接口(用户选定项,□未选,□选):

4-地;27-A(同相接收器输入和同相驱动器输出); 26-B(反相接收器输入和反相驱动器输出);

模拟量输出(用户选定项,□未选,□选):

4-地; 5-输出:

 $\square 0^{\circ}5V$ ,  $\square 0^{\circ}10$ mA,  $\square 1^{\circ}5V$ ,  $\square 4^{\circ}20$ mA,  $\square 2.5 \pm 2.5V$ .

辅助控制输入(用户选定项,□未选,□选):

□25、24----▽键, □25、23----△键, □25、22----○键。

#### 面板式金属机箱

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**申源:** 19、20—220V50Hz。

传感器: 16-传感器信号+(黄); 15-传感器信号-(白);

6- 传感器电源+(红); 5-传感器电源-(绿)。

#### 报警控制继电器输出:

 ALM1: 11—COM;
 12—常闭;
 13—常开。

 ALM2: 1—COM;
 2—常闭;
 3—常开。

RS-232 串行通讯接口(用户选定项,□未选,□选):

双向接口: 5-地: 4-RXD: 14-TXD。

RS-485 串行通讯接口(用户选定项,□未选,□选):

7-地; 14-A(同相接收器输入和同相驱动器输出);

4-B(反相接收器输入和反相驱动器输出)。

**打印机辅助电源**(用户选定项,□未选,□选): 7-地; 10-+5VDC。 **模拟量输**出(用户选定项,□未选,□选):

7-地: 17-输出:

 $\square 0^{5}$ V,  $\square 0^{1}$ 0mA,  $\square 1^{5}$ V,  $\square 4^{2}$ 0mA,  $\square 2.5 \pm 2.5$ V.

辅助控制输入(用户选定项,□未选,□选):

□7、8----△键, □7、9----▽键, □7、18----○键。

# 八、断裂试验说明

仪表设定菜单功能定义(TYPE)设为(F),报警方式(ALP)设为断裂了实验(H),可进行断裂试验。

在加载过程中试件一旦断裂,动态值将小于峰值,当(峰值-动态值)>设定值(dAL)时确认断裂,仪表自动储存本次的峰值,同时通过串口发送试验数据。 共 100 组试验数据,递推覆盖,调出数据可通过串口。数据内容见本《说明书》第十条"串行通信协议及调试说明"第 7 项"断裂试验"。

按 〇 键,解除保持的峰值,继续做第二次试验。

# 九、配料控制说明

仪表设定菜单功能定义(TYPE)设为(S)或(C),报 警方式(ALP)设为断裂了实验(PL),可进行配料控制。

1. 防超载入库加料控制:

当物料库存量<=库存限量时,继电器 ALM1 释放,指示灯灭;

当料仓库存量>库存限量时,继电器 ALM1 吸合,指示灯亮。 建议使用 ALM1 的常闭触点进行防超载入库加料控制。

- 2. 定量加料或减料控制:
- ①定量加料控制:

继电器 ALM2 通常为释放状态,指示灯灭,接  $\triangle$  键启动添加物料;

当实际添加的物料量<=(定量加料控制量 ALM2-定量控制提前量 dAL)时,继电器 ALM2 释放,指示灯灭:

当实际添加的物料量 > (定量加料控制量 ALM2-定量控制 提前量 dAL) 时,继电器 ALM2 吸合,指示灯亮; 延时 3 秒,继电器 ALM2 自动恢复为释放状态,等待下一次的按  $\triangle$  键

启动添加物料;建议使用 ALM2 的常闭触点进行定量加料 挖制。

在放料过程中,当物料库存量>=库存限量时(ALM1)时,继电器 ALM2 吸合,指示灯亮;延时 3 秒,继电器 ALM2 自动恢复为释放状态,等待料库减少库存后才可以进行定量加料控制;

#### ②定量减料控制:


继电器 ALM2 通常为释放状态,指示灯灭,按△键启动减少物料;

当实际减少的物料量<=(定量减料控制量 ALM2-定量控制提前量 dAL)时,继电器 ALM2 释放,指示灯灭;

当实际减少的物料量>(定量减料控制量 ALM2-定量控制提前量 dAL)时,继电器 ALM2 吸合,指示灯亮;延时 3 秒,继电器 ALM2 自动恢复为释放状态,等待下一次的按△键启动减少物料;建议使用 ALM2 的常闭触点进行定量减料控制。

在放料过程中,当物料库存量<=0时,继电器 ALM2 吸合,指示灯亮;延时 3 秒,继电器 ALM2 自动恢复为释放状态,等待料库有库存后才可以进行定量减料控制操作。

#### 配料控制外围电路见下图

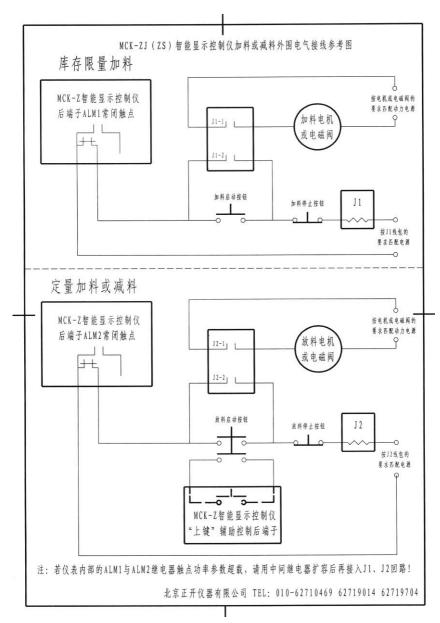

# 九、串行通信协议及调试说明

#### 1. 仪表通信程序处理方式

1.1 工作控制寄存器TMOD=20H1.2 串行口制寄存器SCON=50H1.3 特殊功能制寄存器PCON=80H1.4 通信波特率9600 (默认)

1.5 发送字符格式 ASCLL 码

#### 2. 仪表设置

2.1 仪表串行接口的引脚说明

仪表接线端子号缩写符号信号方向说明按说明书RXD (RS-232)从终端到仪表接收数据TXD (RS-232)从仪表到终端发送数据

GND 地

按说明书 A(RS-485)同相接收器输入和同相驱动器输出

B(RS-485)反相接收器输入和反相驱动器输出

GND 地

- 2.2 通信波特率为 9600, 确认仪表设定菜单中的通讯方式 (CoMM) 为下列任一种方式:
  - 1) 连续发送(Td)。
  - 2) 接收地址应答发送(RdTd)方式。通信地址为01(例)。
  - 3) 按▽键发送。

#### 3. 终端通信处理方式

3.1 通信波特率 9600

3.2 数据位 8 位 停止位 1

3.3 奇偶校验 无

3.4 流控制 Xon/Xoff

3.5 奇偶数据检查 无 3.6 载波检测 无

3.7 连接口


COM1 或 COM2 或 COM3 或 COM4

3.8 接收字符格式

文本文件

#### 4. 终端串口调试仿真程序

- 4. 1 到我公司主站 www. zki tm. com 上\客服中心\下载..... "串口调试助手"应用程序。
  - 4.2 在 windows 状态下运行串口调试助手程序。
  - 4.3 按下图所示正确选择基本设置。
  - 4.4 发送区内填上字符 CO1。

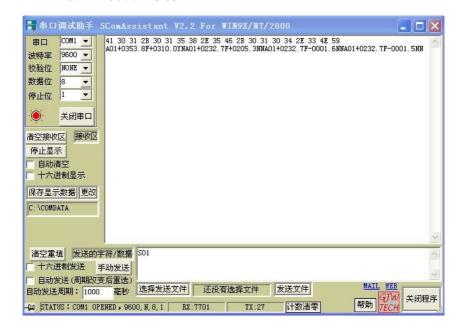

#### 5. 观察终端仿真效果

当仪表设定菜单中的通讯方式(CoMM)设为(例:通信地址为01, 当前仪表的显示值为+1.2345)

- 5.1 接收区内显示内容:
- 1) 通信方式 (COMM) 设为 (no): 终端无接收数据

- 2) 连续发送,通信方式(COMM)设为(Td):终端连续接收各组数据
  - 3)接收地址应答发送,通信方式(COMM)设为(RdTd):

当终端发送字符 "C01"时,其中01表示本台仪表的地址,或ASCLL码"C01"时,或16进制43H30H31H时:终端接收一组数据

4) 按▽键发送,通信方式(COMM)设为(TpuP): 终端接收一组数据

#### 5.2 接收数据内容格式:

一组数据为: (A 地址 显示值 仪表功能 显示值 报警状态) 共计 20 位数的当前仪表的显示值。

例: A01+1. 2345F-0. 0001NY

(十六进制: 41 30 31 2B 31 2E 32 33 34 35 46 2D 30 2E 30 30 30 31 4E 59)

注: A 为应答符号

- 01 表示本台仪表的地址
- +1.2345 仪表 Pv 窗口的显示峰值

F表示仪表功能状态为峰值状态,连续状态则为 L

-0.0001 仪表 Sv 窗口的显示实时动态值

NY 分别为当前的 ALM1 与 ALM2 的报警灯和继电器的状态, N 为灭, Y 为亮。

#### 6. 通信参数设为"接收地址应答"的其它控制

发"C地址"共3位,例:C01,仪表回送数据:A01+1.2345F-0.0001NY

发"D地址"共3位,例:D01,仪表执行一次"清零键"

发"U地址"共3位,例:U01,仪表执行一次"上键"

发"S地址"共3位,例:S01,仪表执行一次"下键"

发"H 地址 XXXXX"共 8 位, 例: H0112345, 仪表改写报警值"ALM1"为 12345

发"L地址 XXXXX"共8位,例:L0112345,仪表改写报警值"ALM2"为12345

#### 7. 断裂试验

当报警方式(ALP)设为断裂了实验(H)与通信方式(COMM)设为按键发送状态(TpuP),一旦断裂仪表将自动发送一组数据。

内容为: (A 地址 峰值值 F 动态值 报警状态) 共计 20 位数。例: A01+1.2345L+0.1234NY

同时仪表自动储存本次试验数据,共100组,递推覆盖。

按 SET 键输入口令 Loc=5, 仪表向上位机连续发出 100 组数, T00A01+1. 2345 回车<sup>2</sup> T99A01+1. 2345 回车.....

按 SET 键输入口令 Loc=10, 删除已存的 100 组数, 100 组数全部归零。

# 十、注意事项

为了保证检测精度应注意以下操作:

- 1. 传感器输入导线不宜过长,使用屏蔽线较好。
- 2. 传感器与仪表间的连接按原始编号顺序。
- 3. 仪器开机预热 15 分钟后读数。
- 4. 产品出厂前已经标定校准,无标准加载源请勿擅自调节仪表内部电位器。

# 十一、维护事项

- 1. 适用环境温度 0~50℃湿度 85%以下使用。
- 2. 使用时应远离干扰源,防止强烈震动及冲击。
- 3. 防止大量灰尘以及有害化学品侵入。
- 4. 仪器长期使用应定期向生产厂家或有关计量部门进行检定校准。

# 附一:用户自行修正示值方法

我公司的产品在出厂前已按订货要求调试校准,请用户务必保存好随货使用说明书中的出厂预置设定参数!

当用户认为误差不能接授,可按下述方法进行修正:

- 1. 用户自备不小于量程 70%的标准力源。
- 2. 按 (○)键清零后加载,记录加载值和对应的显示值为原加载值和原显示值,等待计算。
- 3. 按 SET 键,按 △、键输入口令值 Loc=18 打开设定菜单至 比例修正系数(COEF)项。修改比例修正系数(COEF)项。
- 4. 新比例修正系数=原比例修正系数×原加载值÷原显示值。
- 5. 确认新量程参数值后,连续按 SET 键直至最后一条菜单项,再按一次 SET 键仪器将新参数记入 EEPROM 永久储存,返回运行状态。

# 附二:用户自备传感器的调试步骤

# ⚠ 非仪器仪表专业人员请勿操作以下步骤

非标准(非 0~5V 或 4~20mA)信号输出传感器配 MCK-Z型智能显示控制仪用户还请做以下调节:

- 1. 打开机壳,按使用说明书将传感器、电源线接通,若 一台仪表配多只传感器请将传感器相同颜色信号线 并接。
- 2. 按测控功能的要求,修改仪表的参数设定菜单内容, 预热 15 分钟,在传感器空载状态下调整调零电位器 201,使输出显示值为满度的 1%。
- 3. 加载传感器至满载,调整满度电位器 101,使输出显示值为满度的 101%。
- 4. 反复上述 2、3 步调节几次即可。
- 5. 若零位调节不过来,使用几百 K Ω 的电阻并在传感器的白(信号-)、绿(电源-)或黄(信号+)、绿(电源-)线上,使传感器空载时的零位输出在 0mV 附近。若满度调节不过来,可适当改变 Rw、Ry 的值: Rw、Ry 减小,增溢增大; Rw、Ry 增大,增溢减小。注意:一定要使 Rw=Ry!
- 6. 若用户无标准力源请将传感器及仪表一起发至我公司,由我公司校准。



# 北京正开仪器有限公司

地址: 北京市海淀区西三旗 金燕龙大厦 1312 室 电话: 010-62710469 62719704 62719014 邮编: 100096

传真: 010-62719014

Email:mc@zkitm.com http://www.zkitm.com